

<b>1 Anslutningssladd MS</b> Liitintäjohdot / Connecting cable / Anschlusskabel	<b>8 Kupévägguttag</b> Sisätilapistorasia / Cab wall socket / Heizlüfter-Steckdose
<b>2 Intagskabel MK</b> Elementikaapeli / Inlet cable / Einbaukabel	<b>9 Kupévärmare</b> Sisätilanlämmitin / Cab heater / Heizlüfter
<b>3 Batteriladdare BL</b> Akkulaturi / Battery Charger / Batterielader	<b>10 App för Calix timer</b> Calix-timer applikaatio / Application for Calix timer / App für Calix Timer
<b>4 Bluetooth relä</b> Bluetooth rele / Bluetooth relay / Bluetooth Relais	<b>11 Strålningsskydd</b> Lämpöeriste / Heat Shield / Hitzeschutz
<b>5 Skarvkabel</b> Jatkoakaapeli / Extension cable / Verlängerungskabel	<b>12 Pump</b> Pumppu / Pump / Pumpe
<b>6 Grenuttag</b> Haaroituspistorasia / Multiple socket / Verteilerstück	
<b>7 Motorvärmare</b> Vastusosa / Engine heater / Motorvorwärmer	

CE S

  
www.calix.se

CE S

  
www.calix.se

# MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJEET ASSEMBLY INSTRUCTIONS EINBAUHINWEISE

**TYP M7T 235**


EFFEKT: 750W / 230V ~




Calix AB  
PO-Box 5026  
SE-630 05 Eskilstuna  
Sweden

**Phone:** +46 (0)16-10 80 00  
**E-mail:** info@calix.se  
**Support:** +46 (0)16-10 80 90  
**E-mail:** teknik@calix.se  
**Fax:** +46 (0)16-10 80 60  
**Internet:** www.calix.se

M7T 235

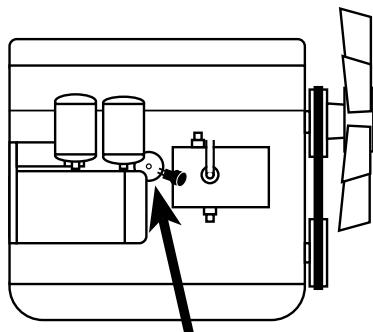


FORD / NEW HOLLAND FORD  
3600 • 3610 • 3910 • 3930 • 4100 4110  
• 4130

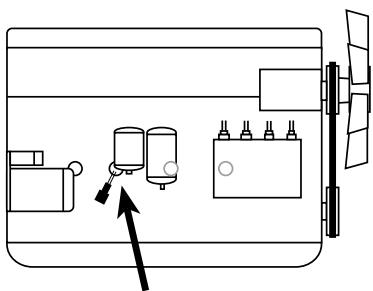


FORD / NEW HOLLAND FORD  
8160 • 8560 • 8770  
7810 • 8210 • 8630 • 8730 • 8830  
NH 95 • TS 100 • TS 110  
TW 10 • TW 15 • TW 20 • TW 25 TW 30  
• TW 35


FIAT / NEW HOLLAND FIAT  
M135

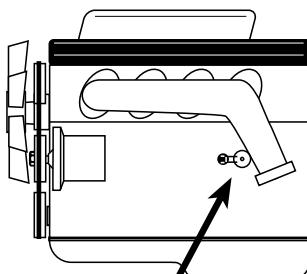


FORD  
Expedition 5.7 V8 : ⚑ Windsor  
F-150 Lariat 5.4 V3 Triton

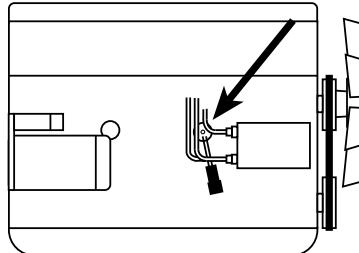

FORD / NEW HOLLAND FORD  
4600 • 4610 • 4630 • 4830 • 5000 5110  
• 5600 • 5610 • 655 • 6410 6600 •  
6610 • 6700 • 6710 • 6810 7600 • 7610  
• 7700 • 7710  
County 754 • County 764




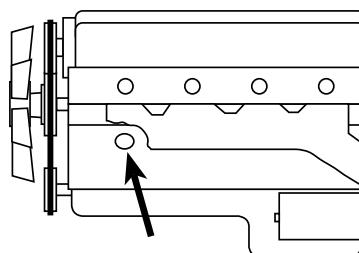


OLDSMOBILE  
5.7 V8 Diesel

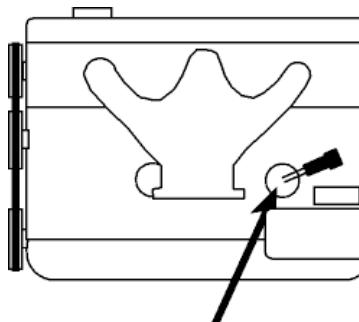

FORD  
Windstar 3.8 SEL V6

= Motortyp  
✖ = Moottorityyppi  
= Engine model

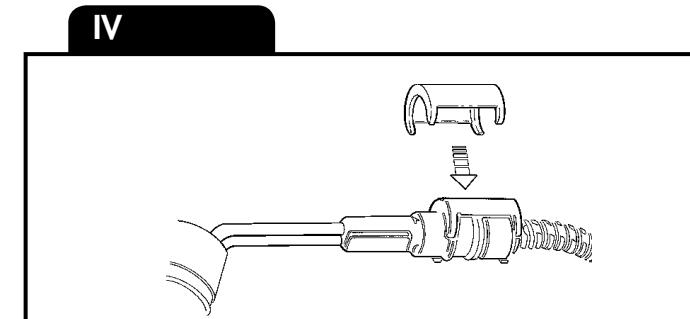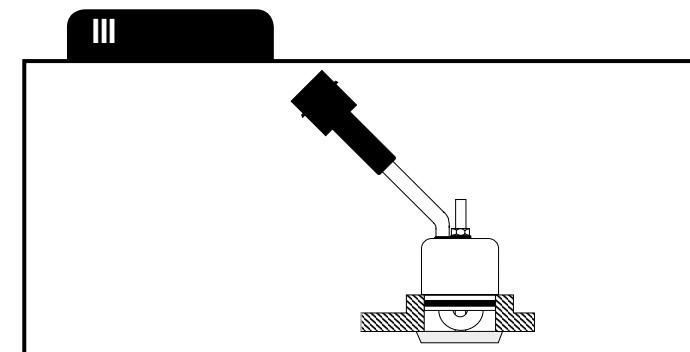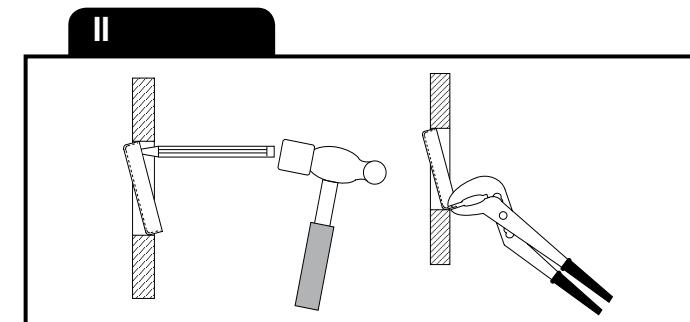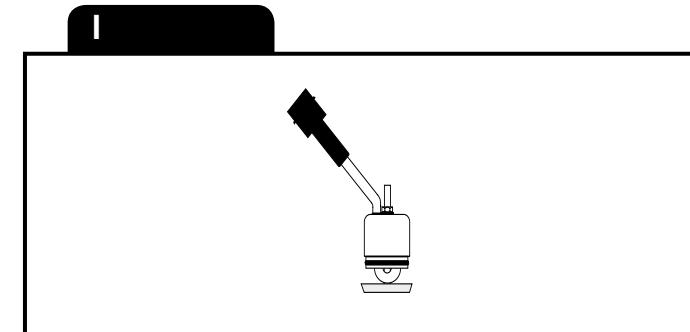

A. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet. Kontrollera att samtliga ingående detaljer enligt punkt I finns. Översiktsbilder, ej detaljärtagivna.

#### B. Montering av värmaren

- Tappa ur kylvätskan.
- Demontera tätningsbrickan som täcker det hål som utvisas på bild. Detta kan utföras genom att man med en dorn el. dyl. slår på brickans kant. Brickan vrider sig då och kan borttagas med en polygriptång.
- Kabeln med intaget dras in i motorrummet till motorvärmaren. Skjut ihop snabbkopplingen mellan motorvärmare och kabel helt i botten så att O-ringen tätar ordentligt och inget mellanron kvarstår. OBS! Anbringa några droppar olja på O-ringen. Detta underlättar sammankopplingen. Det är mycket viktigt att kopplingen utföres på detta sätt.
- Anbringa några droppar motorolja på O-ringen och stick in värmaren i hålet. Se till att inte O-ringen skadas. Om det är nödvändigt måste hälets ytterkant gradas så att inte O-ringens skjutvärn sänder. Drag därefter till centrummuttern bild III. (OBS! Åtdragningsmoment 3,5 Nm).
- Fyll på kylvätska och lufta ur kylsystemet. Se instruktionsboken. Kör motorn och kontrollera att inget läckage förekommer.

#### C. Montering av apparatintag

- Se separat bifogad monteringsinstruktion.

#### D. Provkörsning

- Kontrollera att det finns tillräckligt med kylvätska.
- Försäkra Dig om att all luft avlägsnats från kylsystemet eftersom motståndselementen brinner av omedelbart om det hamnar i luft.
- Kontrollera tätningsar även med varm motor.
- Kontrollera värmaren genom att koppla den till ett jordat uttag. Ett svagt sjudande hörs när vattnet kokar på värmeelementets yta.

#### E. Viktigt

- Använd alltid frostskyddsvätska i kylsystemet.
- Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Det måste alltid tillses att den invändiga jordförbindelsen är genomgående från motorvärmarens hölle, karosseriet, och ända fram till det jordade uttaget.
- Ledningen mellan apparatuttag och stickprop shall vara oljebeständig gummiislängdning av ej lättare typ än A05RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> eller H05RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup>. Stickproppen bör vara av termoplast samt godkänd i skölkjötatt utföranden. Ledningen måste behandlas med försiktighet så att den inte skadas och speciellt att dörrar, eventuellt motorhuv eller andra skarpa föremål inte trycker mot ledningen så att isoleringen skadas. Apparatladdställ av föreskriven kvalité (A05RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> eller H05RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup>) shall inhandlas tillsammans med motorvärmaren om inte sådan redan finns till bilen.
- Undersök sladden regelbundet med avseende på skador eller åldring. Skadad sladd måste omedelbart bytas.
- Inga delar av installationen får beröra sådana motordelar som uppvärms eller är i rörelse. Avståndet till avgassystemet ska vara minst 50 mm. (Gäller även turboaggregat.) Använd annars Calix Strålningsskydd.
- Då skarvning sker med hjälp av snabbkopplingsdon shall metallslangarna med kopplingsledningarna fixeras med de medföljande klämmorna så tätt till snabbkopplingsdonet som möjligt.

#### Observera

Motorvärmarsystemet shall vara fackmannamässigt installerat.

Vid osäkerhet angående installationen, kontakta er Calix återförsäljare. Den senaste versionen av denna manual finns att hämta på vår hemsida. För våra produkter lämnar vi garanti som omfattar fabrikations- och materialfel. Se vår hemsida för mer information, [www.calix.se](http://www.calix.se).

#### F. Varning

Avbrott kan ske i värmeelementet om

- kylvätskan är smutsig
- kylvätskan finns i oförräcklig mängd
- det finns luft i systemet
- det finns issörja i kylsystemet
- kylarcement användes.

Garantin är ej i kraft i dessa fall.

#### SUOMI

A. Tutustu asennusohjeeseen huolellisesti ja tarkista, että kaikki kohdassa I, mainitut osat ovat mukana. Yleiskuvia, ei yksityiskohtaisia.

#### B. Lämmittimen asennus

- Poistakaa jäähdytötäytäntö.
- Poistakaa kuvaessa osoitetulta reikää peittävä tiivistelevy esim. lyömällä vasaralla ja jollakin terässella levyn reunaa. Levy väännyy tällöin ja voi daan helposti poistaa pihdeillä.
- Lämmittimen kaapeli pistokkeineen vedetään etupuskurista moottori-tilaan ja moottorilämmittimeen. Työnnä pikallitääntä, joka on moottori-lämmittimeen ja kaapelin välillä, kokonaan yhteen niin että O-rengas tiivistää kunnolla. HUOM. Tiputa muutama pisara öljyä O-renkaan päälle. Tämä helpottaa kytkennää. On erittäin tärkeää että kytkennää tapahuu tällä tavalla.
- Tiputa muutama pisara öljyä O-renkaan päälle ja vie lämmittimen reikään. Katso ettei O-rengas vaurioudu, tasoita reuna tarvittaessa. Kiinnitä lämmittimen kiertämällä mutteria, kuvia III. (HUOM! Kiristyks momentti 3,5 Nm).
- Täytä jäähdytysjärjestelmä ja suorita ilmaus käyttöohjekirjan mukaisesti. Käynnistä moottori ja tarkista mahdolliset vuodot..

#### C. Pistokytkimen asennus

- Katso asennushohjeet.
- Koeajo
- Tarkista jäähdytysnesteen määrä.
- Varmistaudu siitä, että ilma poistuu jäähdytysjärjestelmästä. Vastus palaa nimittäin hetkessä poikki, jos se joutuu ilman kanssa kosketuksiin.
- Tarkista, ettei vuotoja tapahdu moottorin ollessa lämmtin.
- Kokeile lämmittintä yhdistämällä verkkojohto maadoitettun pistorasiaan. Kuuluu pientä sirinää veden kiehuessa lämmittimen pinnassa.

#### E. Tärkeää

- Käytä aina riittävää määrää pakkasnestettä.
- Moottorilämmitimen saa liittää ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan ja on varmistettava että maadoituskosketus on hyvä moottorilämmit-timestä ja auton korista maadoitettuun pistorasiaan.
- Liitosjohdon on käytettävä : A05RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> tai H05RN-F 3x1,5mm<sup>2</sup>. Ammatitaitoisen asentajan on suoritettava asennustyö. Lämmitin on suoja-maadoitettava, mistä syystä seinäkosketimme tulevan pistokkeen on oltava varustettu maadoituskosketimella ja mieluimmin termoplastipäälyksellä. Määräysten mukainen verkko-liitäntäjohdo A05RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> tai H05RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> on hankittava moottorilämmittimen ostoon yhteydessä, ellei autossa ole ennestään.
- Tutki kaapeli säännöllisesti vaurioiden sekä vanhenemisen suhteen. Vaurio-itunutkaapelit pitää välttää välttämästä.
- Mikään lämmittimen osista ei saa koskettaa moottorin lämpeneviä tai liikkuvia osia. Etäisyys pakosarjaan vähintään 50 mm (koskee myös turbolaitetta). Muissa tapauksissa on käytettävä lämmöneristettä.
- Panssarikaapelit voidaan pidentää jatkokaapeleilla pikaliittimien avulla. Tällöin on pakaussessa olevat kaapeliinikkeet kiinnitetävä liitos-kohdon molemmin puolin maadollisimman lähelle pikaliittiä.

#### Huoma

Moottorilämmitinjärjestelmän on oltava ammattimaisesti asennettu.

Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteys Calix-jälleennmyyjään.

Tämän käyttöohjeen uusin versio on ladattavissa kotisivultamme. Annamme tuotteilleme takuun, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Lisätietoja on annettu kotisivullamme osoitteessa [www.calix.fi](http://www.calix.fi).

#### F. Varoitus

- Vastuselementti palaa poikki jos
- jäähdrysnesi on likaista
  - jäähdrysnestettä ei ole tarpeeksi
  - jäähdrysjärjestelmässä on ilmaa tai jäätöjä
  - jäähdytötäytäntöön tiivistyneestä käytetään.
- Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa.

#### ENGLISH

- Read the assembly instructions carefully. Check that all parts and fittings illustrated under "I" are included. Survey view only, without detailed reproduction.
- Installation of the heater
- Drain the coolant.
- Remove the frost plug which covers the hole as shown in the figure. This can be done by knocking the edge of the plug with a drift or similar. The plug then turns and can be removed with polygrip pliers, figure II.
- Pull the cable with socket for the engine heater into the engine compartment. Press the plug-in connection between the engine heater and cable fully together so that the O-ring seals properly and there is no gap. Apply a few drops of oil on the O-ring. The connection can then be made easier. It is very important that connection is made this way.
- Apply a few drops of engine oil on the O-ring and insert the heater in the hole. Take care not to damage the O-ring. If necessary burr must be removed from the outer edge of the hole so that the O-ring is not torn. Then tighten the centrenut, figure III. (Note! Tighten torque 3,5 Nm).
- Fil up with coolant and vent the cooling system, see the instruction book. Run the engine and check that there is no leakage.
- Fitting of lead-in
- See separate mountinginstruction.
- Test-running
- Check that the cooling system is full of coolant.
- Make sure that all air has been removed from the cooling system as the heater element will immediately burn out if surrounded by air.
- Check that all seals are tight even with the engine warm.
- Check the heater by connecting it to an earthed point. A low sizzling noise will be heard when the water on the surface of the heater element boils.
- Important
- Always use anti-freeze in the cooling system.
- The engine heater must only be connected to an earthed point. There must always be a continuous internal earth connection running from the engine heater casing through the body and right up to the earthed point.
- The cable between the lead-in and contact plug must be of oil-resistant rubber hose of a type not lighter than H05RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup>. The contact plug should be of thermoplastic and of approved moisture-proof type. Take care not to damage the cable, and particularly that doors, bonnet lid or other sharp objects do not press against it so that the insulation is damaged.
- Inspect the cable periodically for damage or ageing. A damaged cable must be replaced without delay.
- No parts of the installation must be allowed to come into contact with moving or hot parts of the engine. The distance to all parts of the exhaust system must be at least 50 mm (2"). (Also applicable for the turbo unit if any.) Otherwise Calix Heat Shield must be used.

#### Note

The engine heater system must be professionally installed.

In the case of uncertainty regarding the installation, contact your Calix dealer.

The latest version of this manual is available for download on our website. Our products come with a warranty covering manufacturing and material defects. For further information, please visit our website at [www.calix.se](http://www.calix.se).

#### F. Warning

The heater element can be burnt out if:

- the coolant is dirty
- there is insufficient coolant
- there is air in the system
- there is sludge in the cooling system
- radiator cement is added to the coolant

In such cases the warranty is not valid.

#### DEUTSCH

A. Einbauhinweise sorgfältig durchlesen. Sämtliche Details inclusive Zubehör laut Pkt I kontrollieren. Nur zur Übersicht - keine Wiedergabe von Einzel-heiten.

#### B. Einbau des Heizelementes

1. Kühlwasser ablassen.
2. Verschluß der Bohrung im Motorblock herausnehmen, Bild. Dazu mit schmalem Werkzeug (Dorn) seitlich auf den Verschluß schlagen, bis dieser sich schräg stellt. Danach mit Zange herausnehmen, Bild II.
3. Einbaukabel (mit Anbaustecker) von außen in den Motorraum ziehen. Steckverbindung von Heizung und Kabel bis zum Anschlag ineinander-schieben O-Ring muß völlig dichtschließen. Zu beachten: Etwas Öl auf den O-Ring geben. Die Zusammenkupplung wird dann erleichtert. Verbindung muß unbedingt auf diese Weise hergestellt werden.
4. Etwas Öl auf den O-Ring geben und Heizer durch das Loch schieben. Darauf achten, daß der O-Ring nicht beschädigt wird. Falls nötig, Außenkante des Lochs abschleifen, damit der O-Ring nicht durchgewetzt wird. Danach Hauptmutter anziehen, Bild III. (Achtung! Drehmoment 3,5 Nm).
5. Wasser einfüllen und Kühlsystem lüften. Hinweise der Kfz-Betriebsanleitung beachten. Motor laufen lassen und Einbaustelle auf Dichtigkeit prüfen.

#### C. Einbau des steckers

1. Siehe mitgelieferte montageanleitung.

#### D. Probelauf

1. Kühlwasserniveau kontrollieren.
2. Kühlsystem sorgfältig entlüften, da Heizpatrone sonst durchbrennen kann.
3. Dichtigkeit, auch bei warmen Motor überprüfen.
4. Nur eine geerdete Steckdose verwenden. Steckverbindungen überprüfen. Funktion des Gerätes kontrollieren - beim Heizvorgang kann ein leichtes Siedegeräusch vernommen werden.

#### E. Wichtig

1. Immer ausreichend Frostschutzmittel beimischen.
2. Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel der Motorheizung, die Karosserie und der Schutzleiter der Steckdose müssen unbedingt leitend miteinander verbunden sein.
3. Die Anschlußleitung (zwischen Netzsteckdose und Anbaustecker) muß eine ölbeständige Gummischlauchleitung (wie CEE (2) 57, 3x1,5) sein. Sonstige Ausführung: Steckvorrichtungen aus thermoplastischem Kunststoff, wassererdicht. Leitung sorgfältig behandeln und vor scharfen Kanten schützen, damit Mantel und Isolierung nicht beschädigt werden.
4. Das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen oder Alterungerscheinungen kontrollieren. Ein beschädigtes Kabel muß sofort ausgetauscht werden.
5. Installationsteile dürfen Motorenteile, die erwärmt werden oder in bewegung sind, nicht berühren. Der Abstand zum Auspuffsystem soll mindestens 50 mm (auch bei Turbo-Aggregat) betragen - sonst den Calix Strahlungsschutz verwenden.
6. Einbaukabel und eventuelle Verbindungskabel müssen dicht neben den Verbindungsstecker mit den mitgelieferten Klammer befestigt werden.

#### Achtung

Der Motorvorwärmer muss professionell montiert werden.

Im Falle einer Unsicherheit bei der Montage kontaktieren Sie Ihren Calix Händler.

Die neueste Version dieses Handbuchs steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung.

Wir übernehmen für unsere Produkte eine Garantie, welche Herstellungs- und Materialfehler umfasst. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetseite [www.calix.se](http://www.calix.se)

#### F. Warnung

Abbrennen des Heizelementes (des Widerstandsdrähtes) kann erfolgen bei

- unsauberer Kühlflüssigkeit
- ungenügender Kühlwassermenge
- nicht entlüftetem Kühlwassersystem
- Verwendung von Kühlzement

In diesen Fällen kann keine Garantieleistung erfolgen.

Rekomenderad inkopplingstid för motorvärmare

Recommended connection period for engine heater

Empfohlene Einschaltzeit für Motorwärmere

°C	-20°C	-10°C	-5°C	0°C	+10°C
Hours	3	2	1.5	1	1